

ARRI シングルアクシスユニット SXU-1

SUP2.0 へのファームウェアアップデート方法について


日頃より弊社取り扱いの ARRI 製品にご愛顧いただき誠にありがとうございます。

シングルアクシスユニット SXU-1 の新しいファームウェア SUP2.0 がリリースされましたが、アップデート方法が非常に特殊で複雑です。大変お手数をお掛け致しますが、下記の手順に沿って実施いただくようお願い致します。※下記以外の手順でアップデートすると起動不能となり ARRI への返送が必要となる場合がございます。

■SXU-1 SUP2.0 へのファームウェアアップデート手順

- ① SUP 2.0 をインストールする前に、まず SXU-1 **SUP pre 1.1** をインストールする必要があります。
- ② 次に **SUP 1.1.5**、そして **SUP 2.0** の順番でインストールしてください。

※この推奨方法に従わない場合、アップデートに失敗して SXU-1 が起動不良に陥る可能性があります。

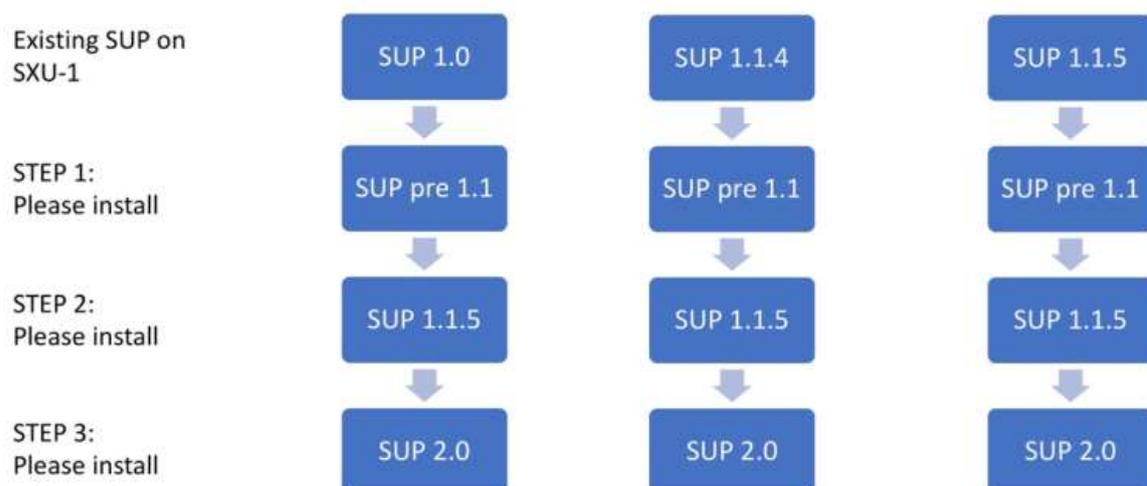

■アップデートの方法

事前準備

満充電されたバッテリーを SXU-1 に挿入します。

SD カードの準備

FAT16 か FAT32 でフォーマットされた、最大 32GB の SD/SDHC カードを用意してください。

フォルダーの ARRI/SXU1/Firmware/に SXU-1 Software Update Package (SUP) をコピーしてください。

SXU-1 Software Update Package (SUP) はこちらから入手できます。

<https://www.arri.com/en/camera-systems/pro-camera-accessories/electronic-control-system/wireless-hand-units/sxu-1>

ページ下部の DOWNLOADS コーナーからダウンロードしてください

アップデート手順

- (1) SXU-1 の電源をオフにします。
- (2) 3mm 六角レンチを使ってグリップを外します。
- (3) SXU-1 の SD カードスロットに SD カードスロットにカードを挿入し、電源を入れます。
- (4) MENU で Scroll DOWN を押し、FIRMWARE を選択して ENTER を押します。
- (5) インストールしたい Software Update Package を選択し、2 つの UPDATE ボタンを同時に押してアップデートを開始します。
- (6) LED が赤と緑に点滅し、アップデートが開始されます。
- (7) LED の点滅が止まり、SXU-1 が再起動します。
- (8) アップデート完了です。
- (9) SXU-1 の電源をオフにします。
- (10) SD カードを取り外します。
- (11) グリップを取り付けます。

注：アップデート中は SD カードを取り外しますカードを取り外さないでください。

アップデートには数秒間かかり、再起動後にアップデートは終了します。

■ SXU-1 SUP2.0 の新機能・バグフィックス・既知の問題

新機能

- ・無線チャンネルを6チャンネル追加（計14チャンネル）。追加チャンネルはALEXA LF、Mini LF、cforce mini RF モータで使用可能。
- ・EMIP300 無線ソフトウェアの向上（信号強度の表示が改善）。

バグフィックス

- ・ファイルが大量に入っているSDカードを挿入するとSXU-1 がクラッシュするバグを改善。
- ・起動後すぐ、またはWCU-4 と併せてALEXA Mini に接続した際にカメラステータスが表示されないバグを改善。
- ・cforce mini RF と接続された際にSXU-1 がリポートするバグを改善。

既知の問題

- ・まれに、アップデート後にリージョン設定が3種類（本来5種類）しか表示されないことがある。この場合再度アップデートすること。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ナックイメージテクノロジー

東京都港区赤坂 4-13-13

営業本部 レンタル部 / カスタマーサポート部 制作技術 G

TEL 03-3583-7902 FAX 03-3583-7906

株式会社ナックイメージテクノロジー

東京都港区北青山 2-11-3

営業本部 制作営業部

TEL 03-3796-7901 FAX 03-3796-7905